

RAPPORT D'INTERVENTION N°140804

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
26/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC 10T CC2	00002762 MONTE-CHARGE	23AM2762 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC 10T CC2

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	26/05/2025 08:31	Contact: Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: en panne 0m

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: rail au sol
Etat: AUTRES
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivé appareil bloqué au 0M porte palière ouverte et cabine ouverte

chaîne d'équilibrage sortie de sont equerre de porte

mis en securité de l apareille entre etage

mise en securite pour l'intervention avec le stop en fosse

enlevement de l'equerre d'équilibrage de droite

rajout d'une Cale sur equerre de droite
mise a niveau deq panneaux

verification de la tension de chaîne entre cales et pignon

essaie de l'apareil OK

verification du bon fonctionnement de l'ouverture /fermeture de la porte
paliere OK
plusieur essaie on etait fait

apareil re mise en service

DATE	26/05/2025	HEURE DEBUT	8:31	HEURE FIN	9:38
QX	MATRIEL REMPLACE				

SIGNATURE CLIENT

 
 
 
 
SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui

Non