

RAPPORT D'INTERVENTION N°201804

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
12/02/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	12/02/2026 08:00	Contact: Arcelor Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: Remplacement plaquettes de frein

Résolution:

Origine: Usure matériel / Vétusté
Localisation:
Equipement: Frein
Etat: USE
Action: Remplacement de pièces
Clôture: Remise en service

Observations:

Travaux réalisés :

- > Depose du système complet de frein
- > Depose du noyau de la bobine de frein et sont fourreau
- > Remplacement des plaquettes de freins
- > Nettoyage et lubrifications des axes ainsi que les noyau et fourreau de bobine de frein
- > Verification de tambour de frein, nettoyage
- > Remise en place du système de frein complet
- > Reglage levé et compression de frein
- > Essaie de fonctionnement - OK
- > Essaie de retombé de frein - OK
- > Essaie frein d'urgence pendant le fonctionnement - Glissement de 2cm - OK (Planché de machenerie se souleve lors de cet essaie)
- > Remplacement de Carte de gestion NG120
- > Reprogrammation complète - OK
- > Vérifications des réglages - OK
- > Essaie Thermique ainsi que l'Antipatinage - OK
- > Essaie fonctionnement - OK
- > VGP réalisé avec DEKRA :
 - > Essaie parachute - OK
 - > Vérification de Câbles - OK
 - > Essaie Hors Course - OK
 - > Essaie Limiteur - OK
 - > Essaie Poulie Tendeuse - OK
 - > Essaie Coupure d'urgence en fonctionnement - OK
 - > Essaie Sécurité Serrure - OK
 - > Essaie contact Grille Cabine - OK

DATE	12/02/2026	HEURE DEBUT	8:00	HEURE FIN	13:30
QX	MATERIEL REMPLACE				

SIGNATURE CLIENT


SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000053 PEREIRA SERRANO LUIS



PHOTOS

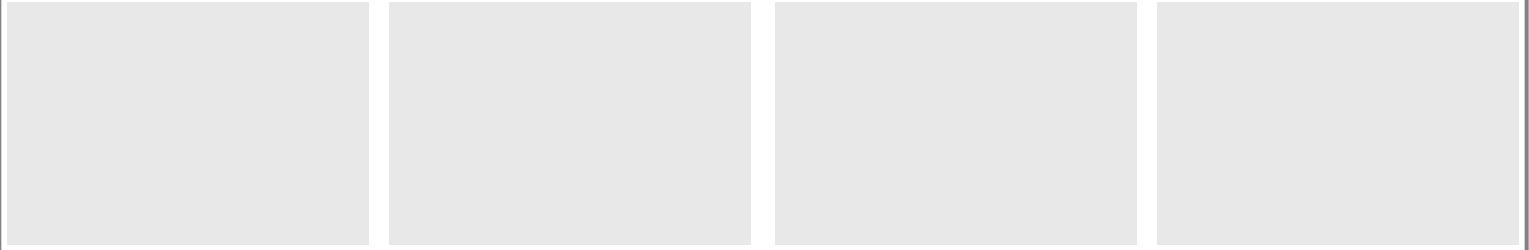

APPAREIL ARRETE

Oui

☒ Non